

統合環境Hew (Ver 3.01) 添付スタートアップ関数を使用した場合の 新ワークスペースおよびプロジェクトを登録する方法 (H8S版)

ルネサスC言語用統合環境「Hew Ver 3.01 (release1)」で H-debugger 用に新ワークスペース/プロジェクトを登録する手順方法を説明します。

説明を明確にするために、名前等を仮に決めて例に沿って説明を進めます。

ワークスペース名	NewWorkSpace		
プロジェクト名	Project1		
登録モジュール名	H8s261x.c	Cファイル	メインモジュール (アプリ用)
Hew添付ファイル	Resetprg.c Intprg.c Dbstc.c	Cファイル	スタートアップモジュール 割込みベクターモジュール 定数転送用セクション管理宣言
CPUタイプ	H8S/2612		


1. 新ワークスペースの登録方法

“HEW” 起動させます。




“新規プロジェクトワークスペース”をチェックしてのOKをクリックする。

もしくは、キャンセル後に、[ファイル]-[新規ワークスペース]をクリックします。

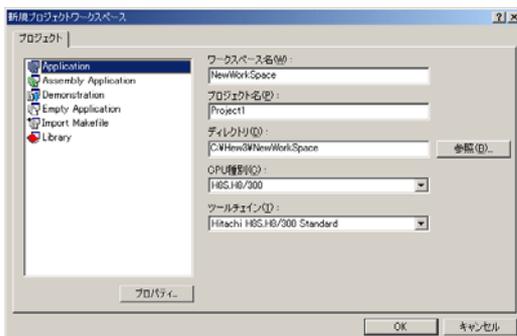

ワークスペース名	“NewWorkSpace”
プロジェクト名	“Project1”
ディレクトリ	“C:\Hew3\NewWorkSpace”
CPU種別	“H8S, H8/300”
ツールチェーン	“Hitachi H8S, H8/300 Standard”
プロジェクト	Application

この項目を確認後、OKをクリックして下さい。

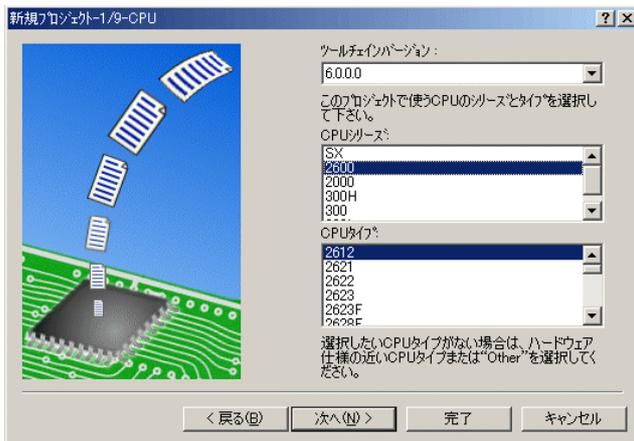

CPU シリーズを“2600”に選択する。
CPU タイプを“2612”に選択する。

確認後、**次へ>**をクリックします。



CPU スペックを確認後、**次へ>**をクリックして下さい。



ここでの Hew が用意した ROM 化支援関数は、使用しませんので全てのチェックを外して下さい。

main() 関数生成を“None”に選択する。

確認後、**次へ>**をクリックして下さい。



C言語ライブラリの選択です。この例では、その他ライブラリを使用しません。

次へ>をクリックして下さい。



スタックボトムの設定です。RAM位置を示す為「**HFFFFFFBE**」にする。

スタックサイズはデフォルト値にします。

次へ>をクリックして下さい。



ここで明示されたHew作成スタートアップ関数を使用しますので、デフォルトの状態で、

次へ>をクリックして下さい。



シミュレータの設定ですが使用しませんのでチェック無しの状態で、


次へ>をクリックして下さい。



ここで最終になります。

使用するCモジュールを表示します。

この状態で**完了**をクリックして下さい。

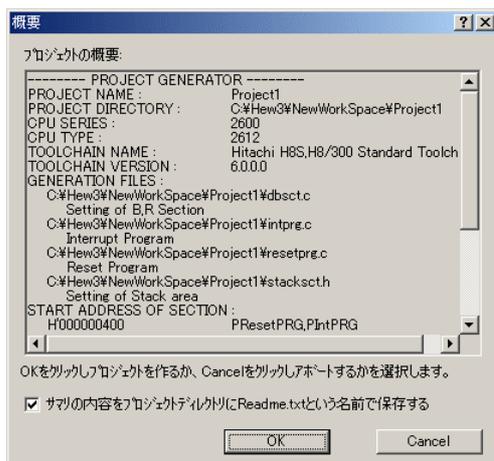


確認画面が表示されますので、**OK**をクリックして下さい。

ここまでの操作が新規プロジェクトの登録方法です。


2. プロジェクトに希望モジュール(ソースファイル)を登録する方法

準備: 作成済みのソースファイルを”C:\¥Hew3¥NewWorkSpace¥Project1”にコピーして下さい。

H8s261x.c ” ¥sample¥HewH8S2_0¥H8S261x¥”
io261x.h (左記ソースは、製品 CD の上記フォルダに入っています。)
(iodefine.h) 又は、Hew 提供の I/O 定義ファイルを使用しても構いません。
HewDebugH8.h

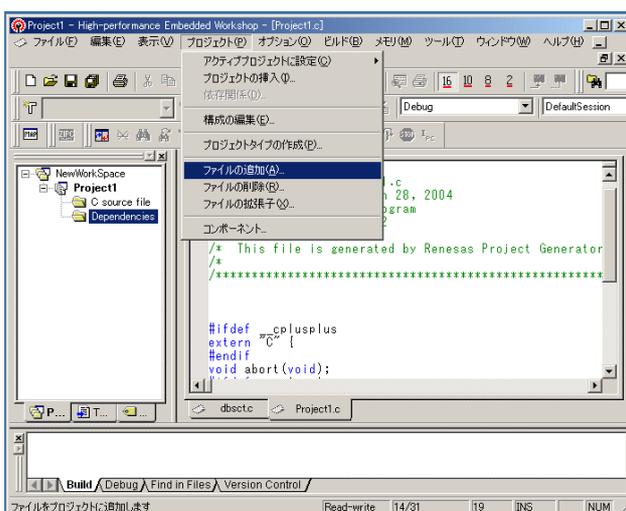

[プロジェクト]-[ファイルの追加]をクリックします。

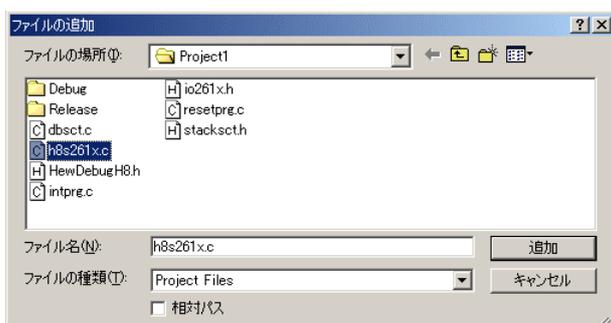


下記 1 ファイルを指定して下さい。

h8s261x.c

選択後、**追加**をクリックします。

この操作によりプロジェクトにモジュールが登録されました。


3. シンボルコンバータ「HCsymconv」を登録する。

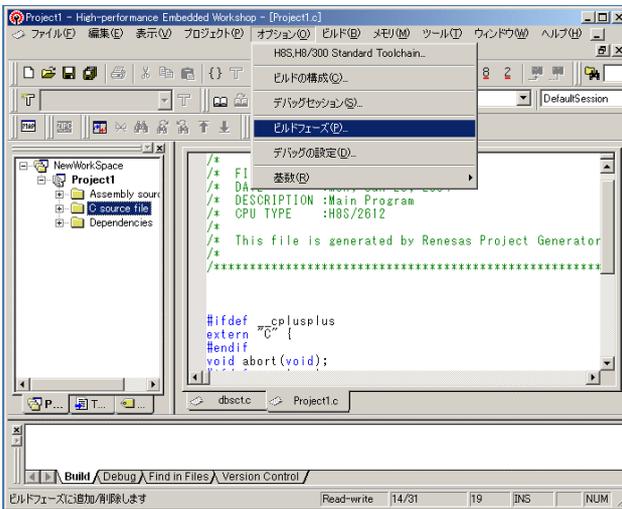


[オプション]-[ビルドフェーズ]をクリックします。



追加をクリックします。

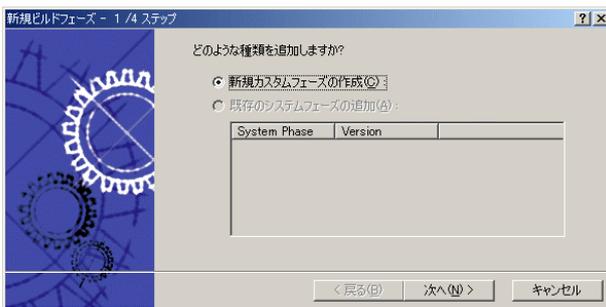

次へ>をクリックします。

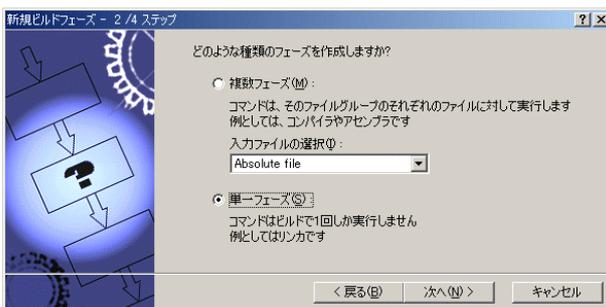


単一フェーズ側にチェックをします。

次へ>をクリックします。




フェーズ : SymbolConvert
 コマンド : C:\ProgramFiles\Aone\DEF\HCSymconv.exe を選択する。
 (デフォルト)
 初期ディレクトリ : \$(CONFIGDIR)
 次へ> をクリックします。

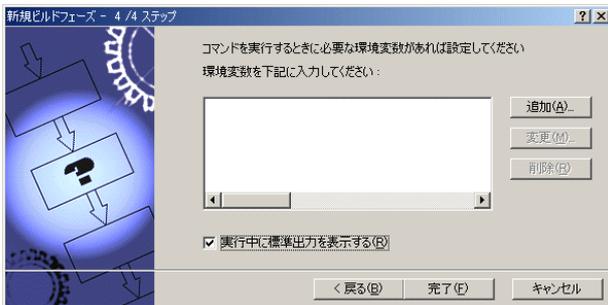


完了> をクリックします。



OK をクリックします。

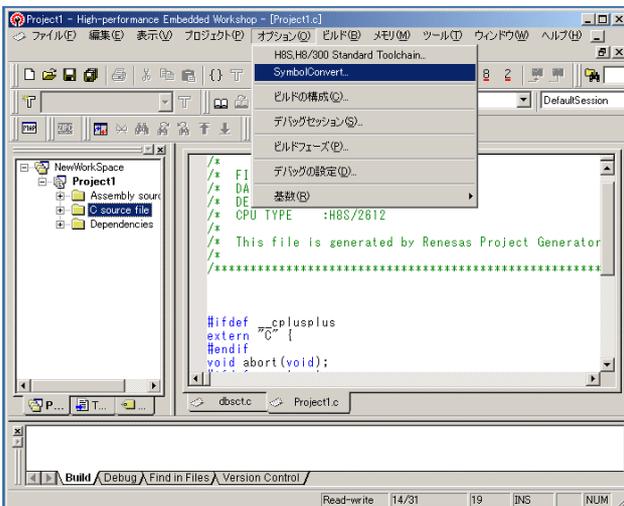

[オプション]-[SymbolConvert] をクリックします。

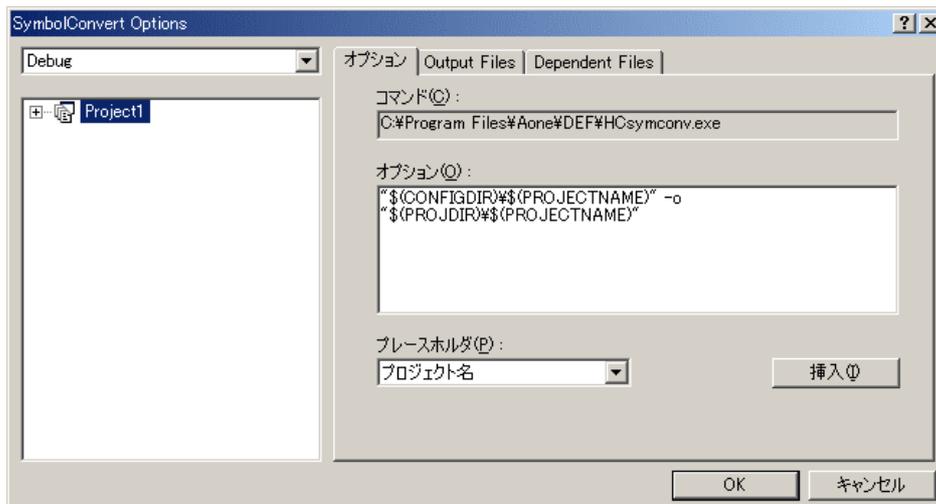

オプションに下記内容を設定する。

"\$(CONFIGDIR)\\$(PROJECTNAME)" -o "\$(PROJDIR)\\$(PROJECTNAME)"
 (入力ファイル名) (出力先名)

注意事項


- 1) ディレクトリ名に ' ' スペースを使用している場合は、“ダブルクォートで囲んで下さい。
 “\$(CONFIGDIR)\\$(PROJECTNAME)” -o “\$(PROJDIR)\\$(PROJECTNAME)”
- 2) \$(PROJECTNAME)の先頭に「¥」記号を挿入して下さい。(手入力)
- 3) オプションSW「-o」の両端には、スペースを入れてください。(手入力)
- 4) この設定例は、後説明の「*.mot」ファイルの生成されるディレクトリと同じ場所にシンボルコンバータが生成する「*.sym/*.lin」を置く為の指定です。
 <コンフィグレーションDIR>に生成させたい場合は、
 “\$(CONFIGDIR)\\$(PROJECTNAME)”
 の指定のみで構いません。
 この場合は「*.mot」の生成場所を同じく<コンフィグレーションDIR>にして下さい。

追加事項 (HCSymconv.exe スイッチ説明)

- 1) [-o] (省略可) 出力ファイル名を指定
- 2) [-r] (省略可) モジュール毎のディレクトリ情報を作成しない。ELF専用(Ver3.2xxから)
- 3) [-s] (省略可) ラインシンボル情報をソート(アドレス順)しない。(Ver3.2xxから)
- 4) [-i] (省略可) 重複モジュール情報を削除する。(Ver3.3xxから)
- 5) [-g] (省略可) スタティック変数をグローバル化する。(Ver3.6xxから)
- 6) [-m] (省略可) 重複モジュール情報をCソースにマージする。(Ver3.80Bから)
- 7) [-f] (省略可) 使用インクルードファイルをCViewに登録する。(Ver3.80Bから)

4. ツール(ライブラリ)の設定

HEWは、プロジェクトごとにC言語用ライブラリを作成する仕様になっています。
ライブラリを作成および設定の確認をします。

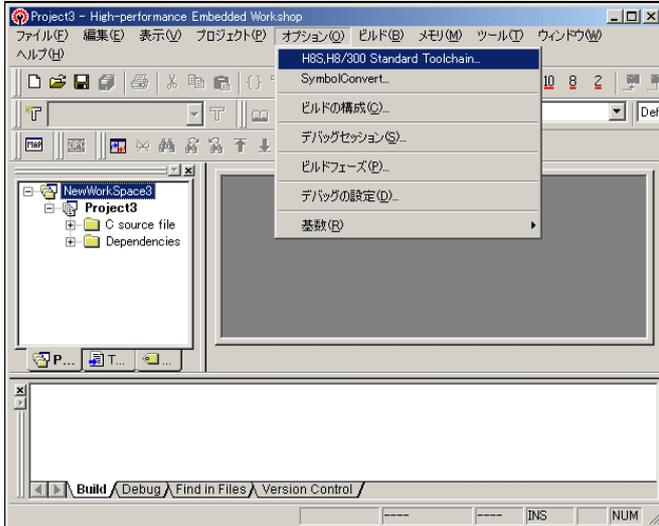

[オプション]-
[H8S, H8/300Standard Toolchain]を
クリックします。



「標準ライブラリ」タグをクリ
ックする。




カテゴリのモードが
「ライブラリファイル作成 (オ
プション変更時)」指定になっ
ている事を確認します。

この指定によりオプション変更
時のみライブラリを作成する事
になります。

OKをクリックする。

5. ツール(リンカ)の設定

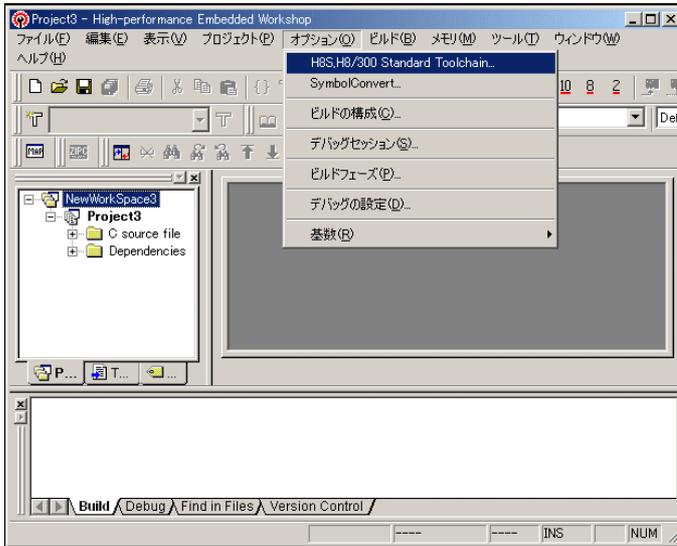

[オプション]-
[H8S, H8/300Standard Toolchain]を
クリックします。




「最適化リンカ」タグをクリックする。



カテゴリの「インプット」を選択する。

オプション項目の
「リロケータブルファイル/オブジ
ェクトファイル」を選択する。

追加をクリックする。

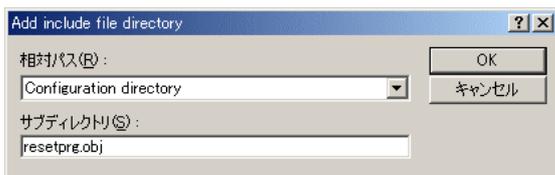

相対パス「Configuration directory」に選択します。
サブディレクトリ「resetprg.obj」と入力します。

OKをクリックします。



ファイルがセットされたのを確認します。

この指定は、“最初にこのリスト順にモジュールをリンクしなさい”との指示になります。

(DEFのC Viewにてアドレス順に他モジュールを表示させたい場合は、追加設定してください。)

(重要) 特に「resetprg.obj」の先頭に **SP** を設定するコードがありますので先頭を **0 x 8 0 0** 番地にする為の設定ですが、後説明のセクション指定で「**PRResetPRG**」の先頭番地を **0 x 8 0 0** 番地にしていますので必要ありませんが、同セクション名の他モジュールを追加した場合でも、必ず最初にリンクさせるための手続きです。



カテゴリの「アウトプット」を選択する。


出力形式の「Sタイプ (ELF/DWARFアブソリュート付き)」を選択する。

デバッグ情報の「デバッグ情報ファイル (*.dbg)出力」を選択する。

「出力ファイル/インフォメーション抑止」の

変更をクリックします。

(重要) シンボリックデバッグを可能にするために必要な設定です。

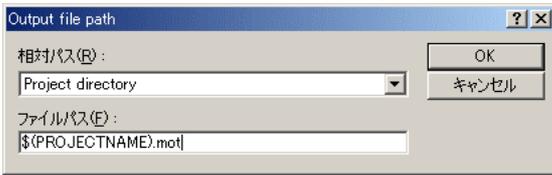

相対パスを「Project directry」に設定します。

OKをクリックする。

(重要) この指定は、HEXファイルをCソースファイルのある同じディレクトリに置くための設定です。絶対条件として、「*.mot/*.sym/*.lin」は、同じ場所に置く必要があります。

HCsymconvで出力ファイルを「Configuration directory」にした場合は、上記の指定も「Configuration directory」にして下さい。今回の使用例は、「Project directry」になっています。



カテゴリの「セクション」を選択する。

下図のようにセクション指定をする。

0x00000800	PResetPRG
	PrintPRG
0x00000C00	P
	C
	C\$DSEC
	C\$BSEC
	D
0x00FFFE040	B
	R
0x00FFEDBE	S


OKをクリックする。

(重要) 「Bセクション」0xFFE040 (0xFFE000) は、ソースブレイク使用時の例です。(DEFバージョン 6.40xまで)

6.50xからソースブレイク用ワークエリアは、RAM2を使用しますので「Bセクション」は、0xFFE000にして下さい。なお、ソースブレイクを使用する場合は、モニターワーク方式をスタック方式に選択する必要があります。

6. スタートアップおよびベクターの変更と追加

1) <resetprg.c>の変更

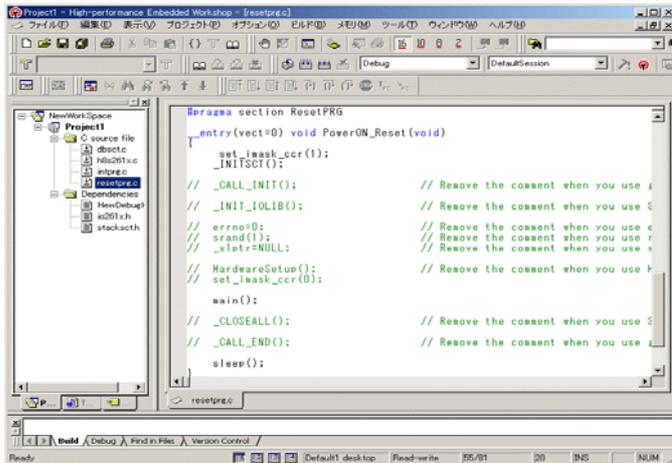


Main()の1行上の

①set_imask_ccr(0)をコメントにします。

(理由)

この例ですと main()関数内で I/O 初期化および割り込み許可をしていますので、ここでは割り込み禁止状態にしておきます。


2) <intprg.c>の変更

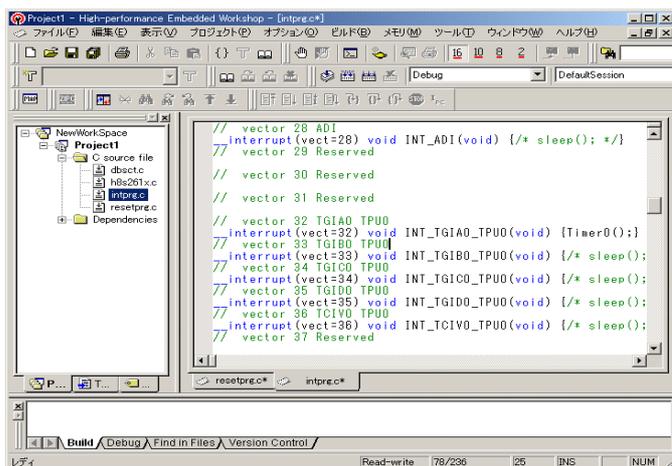

今回使用の「H82612.c」は、TPU0 の TGIA0 割り込みを使用した例ですのでベクターを設定をします。

①「vector 32」に「Timer0;」関数を登録します。

3) コンパイラの「最適化」を外す

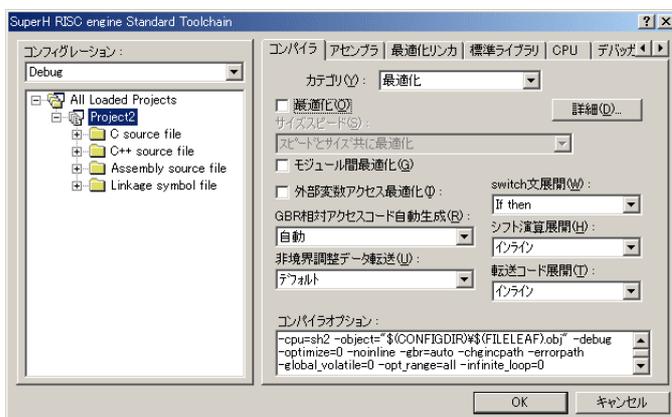


①Toolchainの「コンパイラ」を選択

②カテゴリ「最適化」を選択

③「最適化」のチェックを外す。

④OKをクリックする。

4) 割り込みモード2 <H8S2612.c>の説明 H-debuggerの為

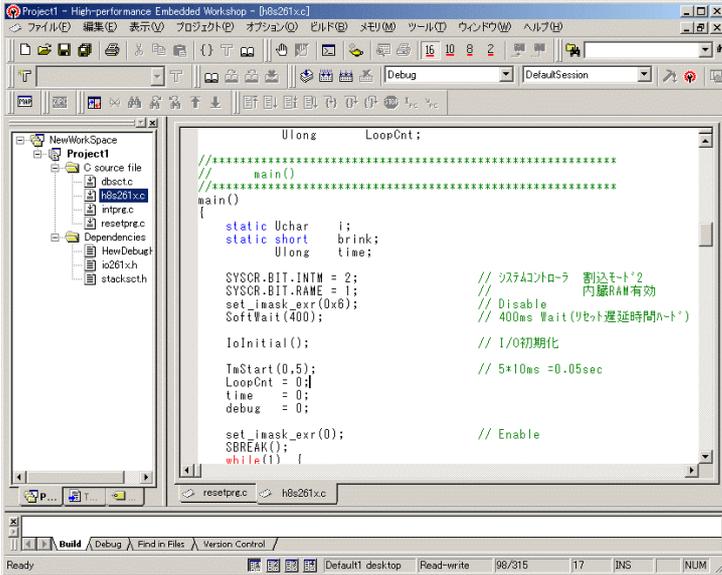

main()関数の最初に

- ①割り込みモード2にする。
SYSCR.BIT.INTM=2; (iodefine.h)
又は、SYSCR |= 0x20; (io261x.h)
- ②プライオリティ6以下の割り込みを禁止する。
set_imask_exr(0x6);
- ③ソフトタイマ (推奨)
SoftWait(400);
- ④I/O および変数の初期化をする。
- ⑤割り込みを許可する。
set_imask_exr(0);

注記 この例は、ルネサス提供の「iodefine.h」を使用したサンプルです。「io261x.h」を使用した場合は、その定義に合わせたIO記述の変更が必要です。

【①割り込みモード2にする理由】

H8S/2600シリーズのトレース機能を有効にする為です。

【②プライオリティ6以下の割り込みを禁止する理由】

H8S/2600シリーズでのPCブレイクコントローラ (PBC) の割り込みプライオリティを7 (最優先) で動作させる為です。下記方法のどちらかを都合に応じて実施して下さい。この記述が無いとPBC割り込みを受け付けませんのでブレイクさせる事が出来なくなります。

【方法①】 「set_imask_exr(0x6)」を記述する。

【方法②】 DEF操作でのショートPB「DI」をクリックする。

(注意) 上記②と③の記述は I/O 初期化およびメモリ初期化関数のデバッグを可能にする為の記述です。

初期化関数のデバッグが完成しましたら削除する事を推奨します。

なぜなら、初期化完了する前にプライオリティ7の割り込みが発生する可能性があるシステムの場合は、割り込みを禁止しておく必要があるからです。

5) 割り込みモード0の場合 H-debuggerの為

ブレークポイント又はトレース/ステップ実行をさせたい場合は、割り込みが許可状態になった時点から有効になりますので下記方法のどちらかを都合に応じて実施して下さい。


なお、トレース/ステップはブレークポイントを利用したソフト判定での実施となります。

【方法①】 「set_imask_ccr(0)」の割り込み許可を記述する。


【方法②】 DEF操作でのショートPB「EI」をクリックする。

7. ビルドの実行

[ビルド] - [すべてをビルド]をクリックします。

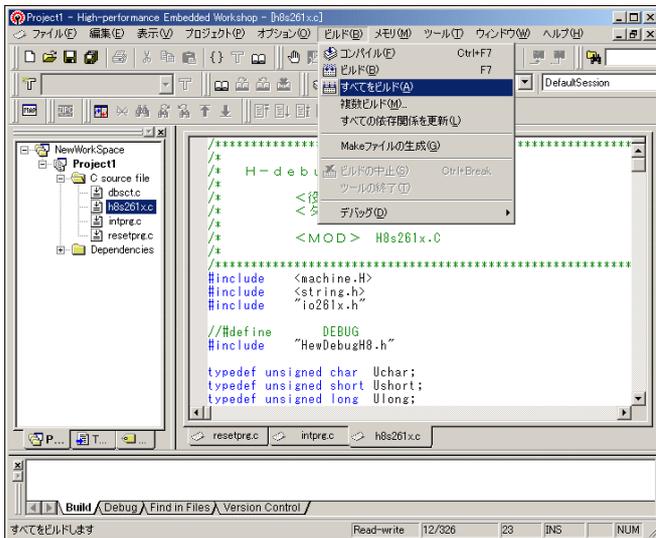


「0 Error 0 Warnings」になり作業終了です。

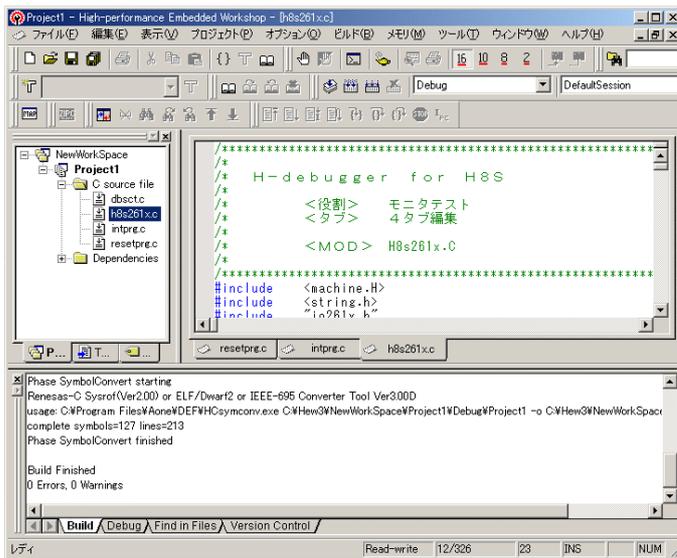


8. DEFでの確認

1) <resetprg.c>の確認

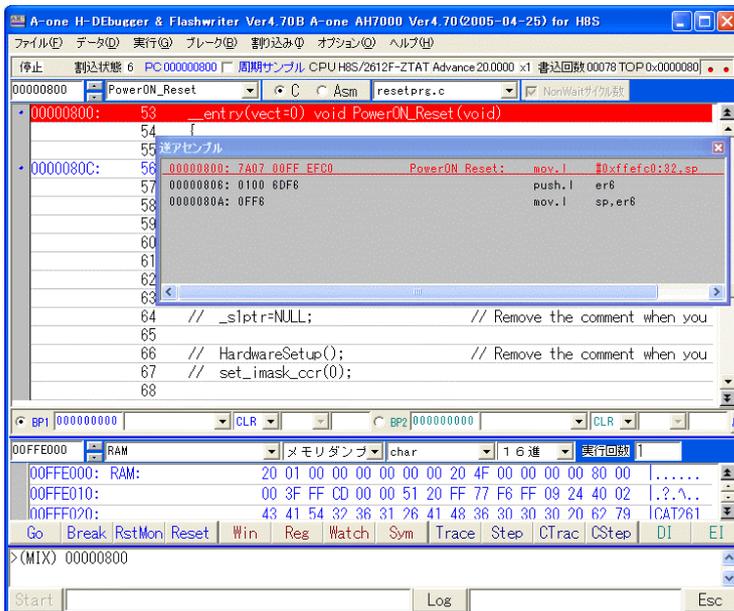

①800H番地にスタックポインタの設定プログラムが確認できます。

3) <H8S2612.c>の確認 (main関数)

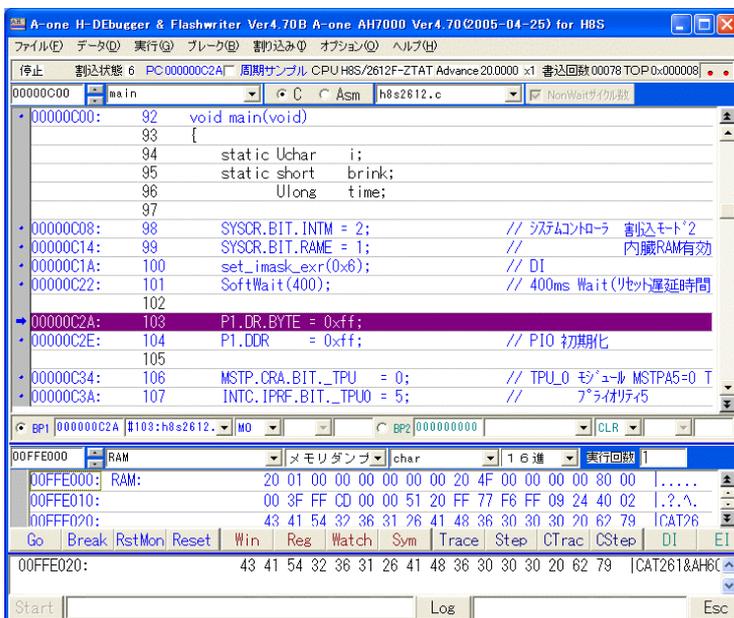

①ブレークポイントを当て、800H番地から実行させブレークさせた確認画面です。

この様に「H-Debugger」用に設定ができたのが確認できたかと思います。

以上