

統合環境Hew (Ver 2.2) 添付スタートアップ関数を使用した場合の 新ワークスペースおよびプロジェクトを登録する方法 (H8S版)

ルネサスC言語用統合環境「Hew Ver 2.2 (release15)」で H-debugger 用に新ワークスペース/プロジェクトを登録する手順方法を説明します。

説明を明確にするために、名前等を仮に決めて例に沿って説明を進めます。

ワークスペース名	NewWorkSpace		
プロジェクト名	Project1		
登録モジュール名	H8s261x.c	Cファイル	メインモジュール (アプリ用)
Hew添付ファイル	Resetprg.c	Cファイル	スタートアップモジュール
	Intprg.c		割込みベクターモジュール
	Dbsect.c		定数転送用セクション管理宣言
CPUタイプ	H8S/2612		

1. 新ワークスペースの登録方法

“HEW” 起動させます。




“新規プロジェクトワークスペース”をチェックしての **OK** をクリックする。

もしくは、**キャンセル**後に、[ファイル]-[新規ワークスペース]をクリックします。




ワークスペース名	“NewWorkSpace”
プロジェクト名	“Project1”
ディレクトリ	“C:\Hew2\NewWorkSpace”
CPU 種別	“H8S, H8/300”
ツールチェーン	“Hitachi H8S, H8/300 Standard”
プロジェクト	Application

この項目を確認後、**OK** をクリックして下さい。

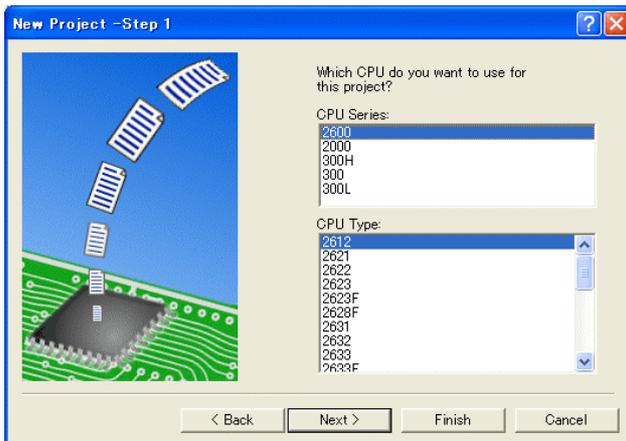


CPUシリーズを“2600”に選択する。
CPUタイプを“2612”に選択する。

確認後、**Next >**をクリックします。

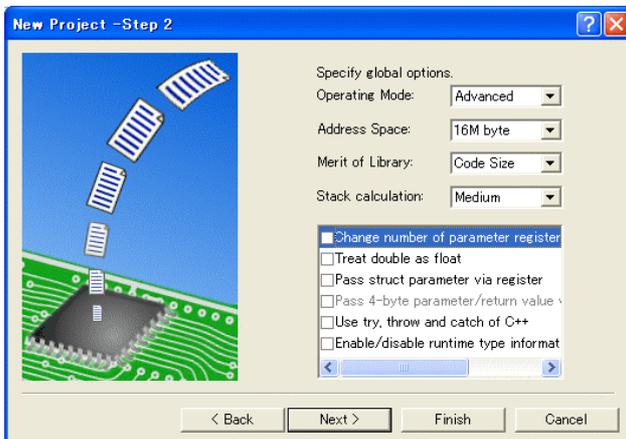


CPUスペックを確認後、**Next >**
をクリックして下さい。

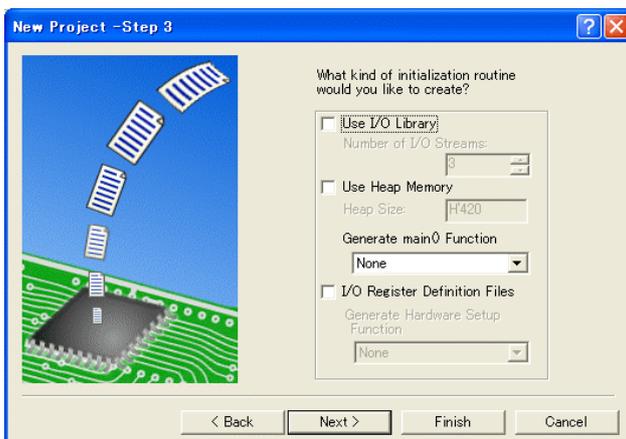

ここでのHeapが用意したROM化支援関数は、使用しませんので全てのチェックを外して下さい。


main() 関数生成を“None”に選択する。

確認後、**Next >**をクリックして下さい。

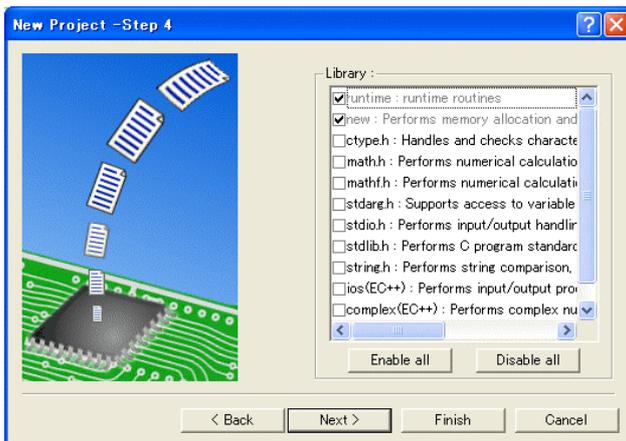

C言語ライブラリの選択です。この例では、その他ライブラリを使用しません。


Next >をクリックして下さい。

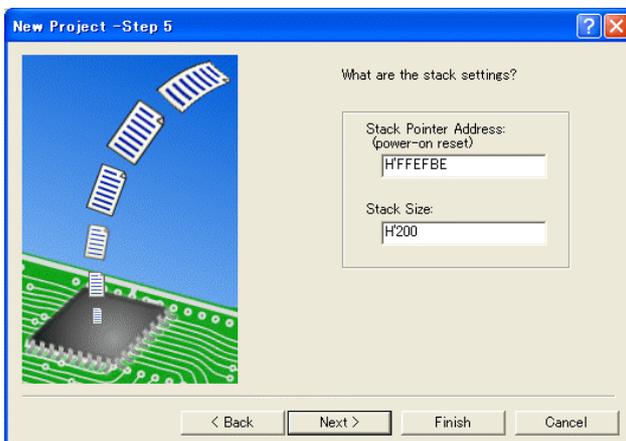

スタックボトムの設定です。RAM位置を示す為「0xFFFFBE」にする。


スタックサイズはデフォルト値にします。

Next >をクリックして下さい。

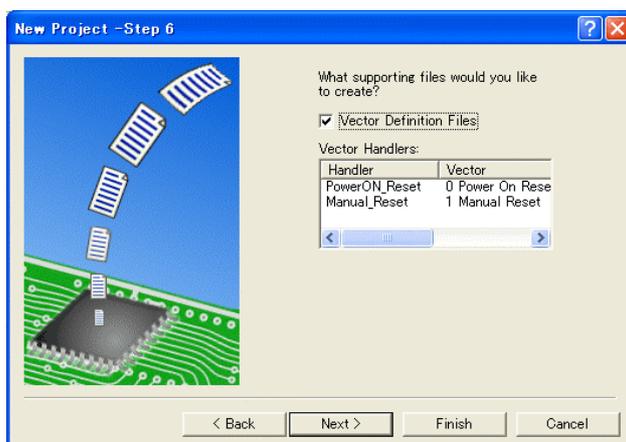


ここで明示されたNew作成スタートアップ関数を使用しますので、デフォルトの状態で、

Next >をクリックして下さい。

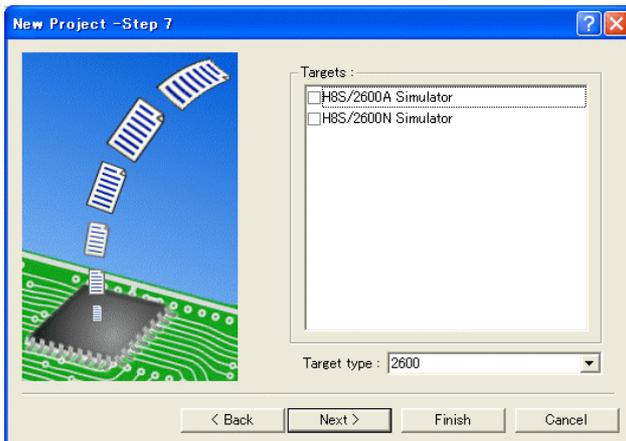

シミュレータの設定ですが使用しませんのでチェック無しの状態で、


Next >をクリックして下さい。

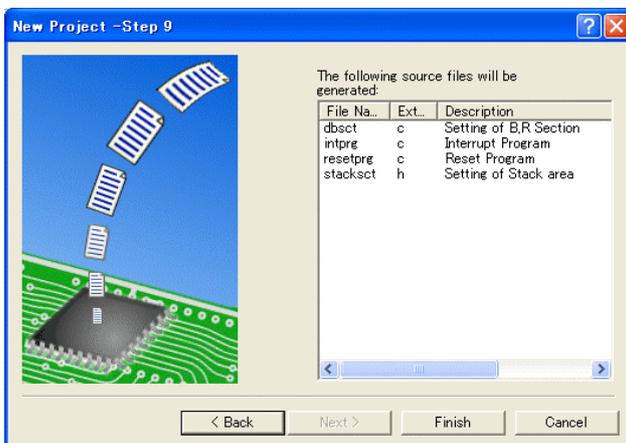

ここで最終になります。

使用するCモジュールを表示します。

この状態で**Finish**をクリックして下さい。

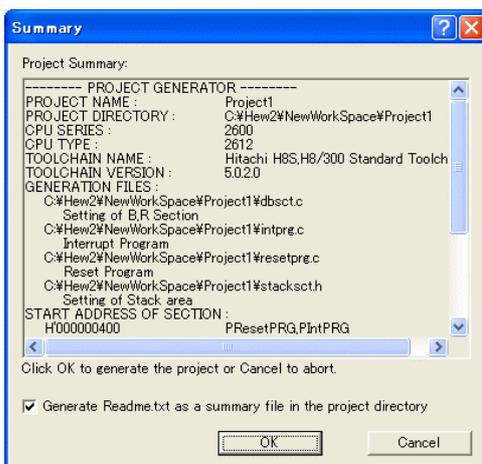


確認画面が表示されますので、**OK**をクリックして下さい。

ここまでの操作が新規プロジェクトの登録方法です。


2. プロジェクトに希望モジュール(ソースファイル)を登録する方法

準備: 作成済みのソースファイルを”C:\¥Hew2¥NewWorkSpace¥Project1”にコピーして下さい。

H8s261x.c ” ¥sample¥HewH8S2_0¥H8S261x¥”
io261x.h (左記ソースは、製品 CD の上記フォルダに入っています。)
(iodefine.h) 又は、Hew 提供の I/O 定義ファイルを使用しても構いません。
HewDebugH8.h

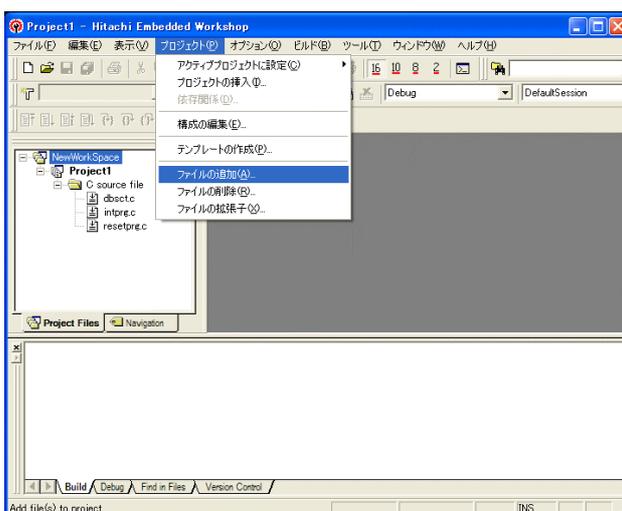

[プロジェクト]-[ファイルの追加]をクリックします。

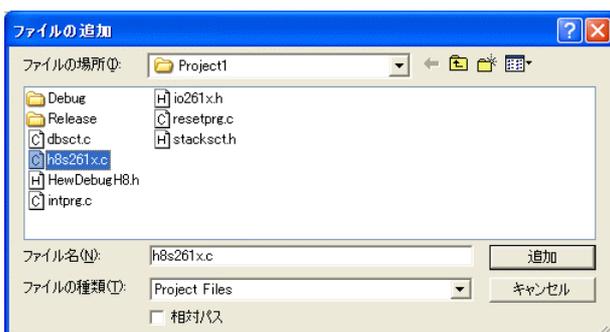


下記1 ファイルを指定して下さい。

h8s261x.c

選択後、**追加**をクリックします。

この操作によりプロジェクトにモジュールが登録されました。

3. シンボルコンバータ「HCsymconv」を登録する。

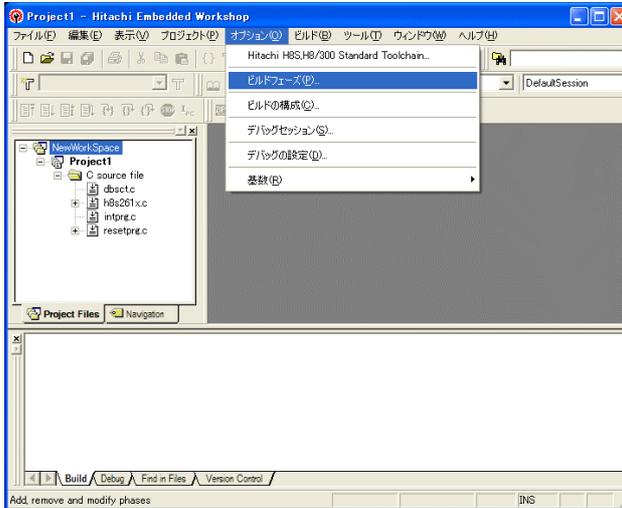


[オプション]-[ビルドフェーズ]をクリックします。



追加をクリックします。



次へ>をクリックします。

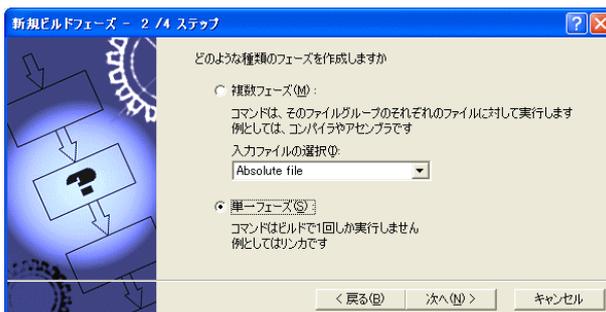


単一フェーズ側にチェックをします。

次へ>をクリックします。




フェーズ : SymbolConvert
 コマンド : C:\ProgramFiles\Aone\DEF\HCSymconv.exe を選択する。
 (デフォルト)
 初期ディレクトリ : \$(CONFIGDIR)
 [次へ>] をクリックします。

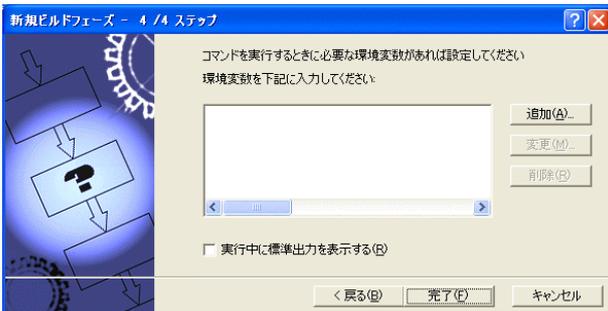


[完了] をクリックします。



[OK] をクリックします。

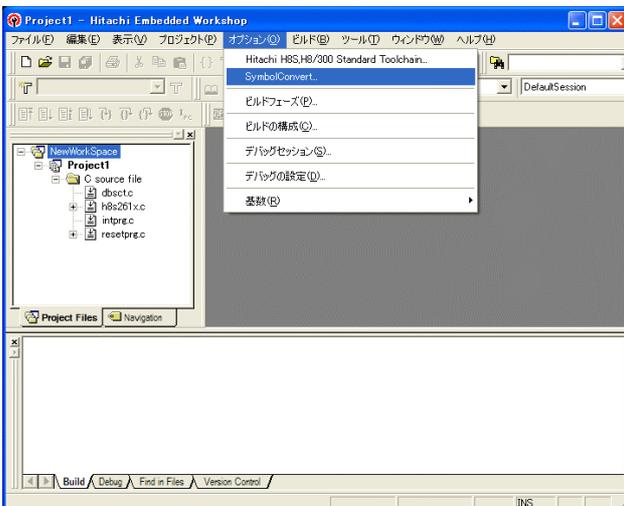

[オプション]-[SymbolConvert] をクリックします。

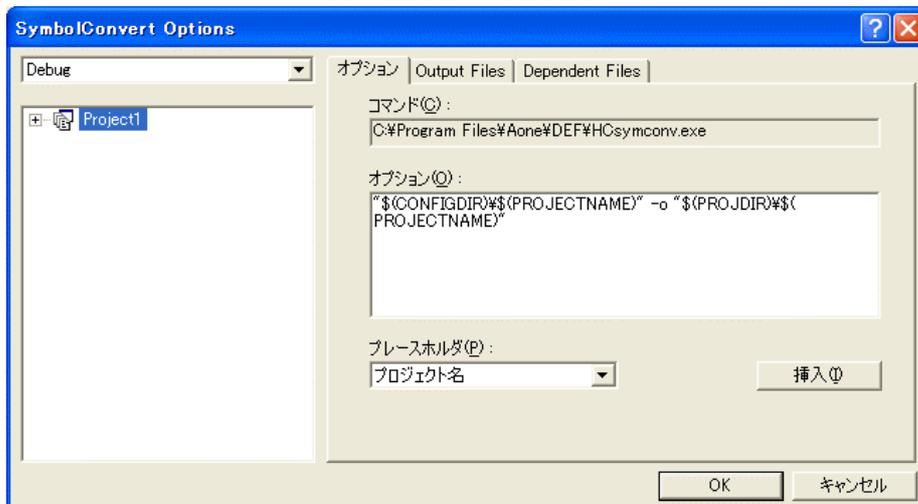

オプションに下記内容を設定する。

"\$(CONFIGDIR)\\$(PROJECTNAME)" -o "\$(PROJDIR)\\$(PROJECTNAME)"
 (入力ファイル名) (出力先名)

注意事項


- 1) ディレクトリ名に ' ' スペースを使用している場合は、“ダブルクォートで囲んで下さい。
 “\$(CONFIGDIR)\\$(PROJECTNAME)” -o “\$(PROJDIR)\\$(PROJECTNAME)”
- 2) \$(PROJECTNAME)の先頭に「¥」記号を挿入して下さい。(手入力)
- 3) オプションSW「-o」の両端には、スペースを入れてください。(手入力)
- 4) この設定例は、後説明の「*.mot」ファイルの生成されるディレクトリと同じ場所にシンボルコンバータが生成する「*.sym/*.lin」を置く為の指定です。
 <コンフィグレーションDIR>に生成させたい場合は、
 “\$(CONFIGDIR)\\$(PROJECTNAME)”
 の指定のみで構いません。
 この場合は「*.mot」の生成場所を同じく<コンフィグレーションDIR>にして下さい。

追加事項 (HCSymconv.exe スイッチ説明)


- 1) [-o] (省略可) 出力ファイル名を指定
- 2) [-r] (省略可) モジュール毎のディレクトリ情報を作成しない。ELF専用(Ver3.2xxから)
- 3) [-s] (省略可) ラインシンボル情報をソート(アドレス順)しない。(Ver3.2xxから)
- 4) [-i] (省略可) 重複モジュール情報を削除する。(Ver3.3xxから)
- 5) [-g] (省略可) スタティック変数をグローバル化する。(Ver3.6xxから)
- 6) [-m] (省略可) 重複モジュール情報をCソースにマージする。(Ver3.80Bから)
- 7) [-f] (省略可) 使用インクルードファイルをCViewに登録する。(Ver3.80Bから)

4. ツール(ライブラリ)の設定


HEWは、プロジェクトごとにC言語用ライブラリを作成する仕様になっています。
ライブラリを作成および設定の確認をします。

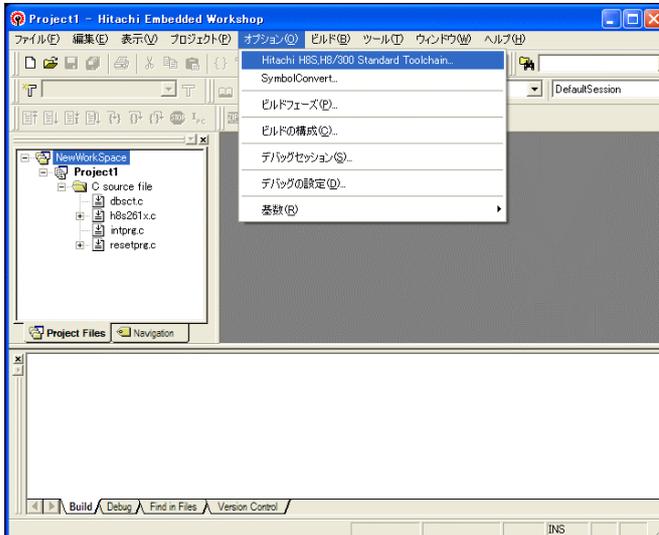

[オプション]-
[H8S, H8/300Standard Toolchain]を
クリックします。

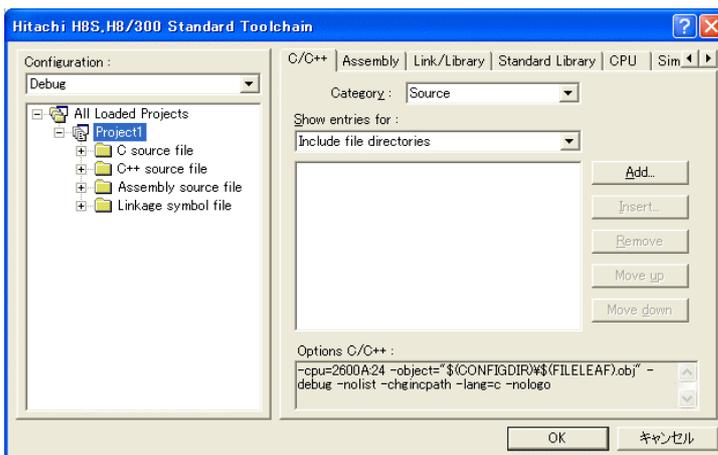

[Standard Library] タグをクリッ
クする。

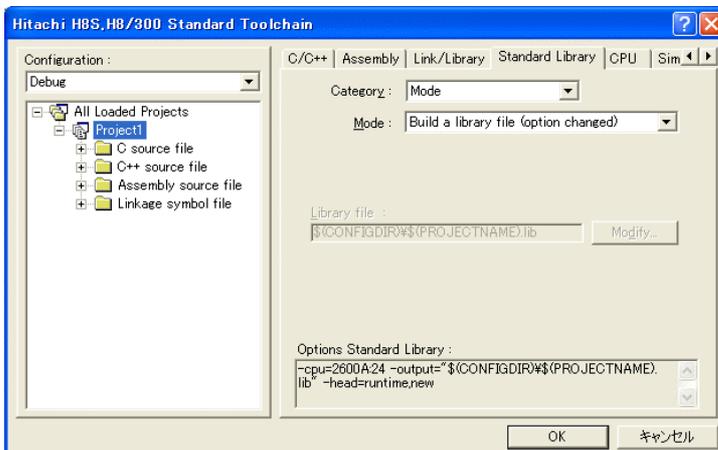


カテゴリの Mode が
「Build a Library file(option
changed)」指定になっている事
を確認します。


この指定によりオプション変更
時のみライブラリを作成する事
になります。

OK をクリックする。


5 . ツール (リンク) の設定

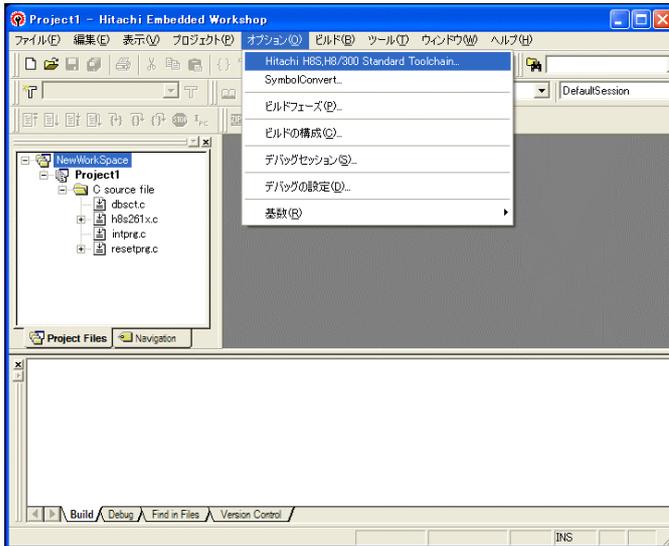

[オプション]-
[H8S, H8/300Standard Toolchain]を
クリックします。

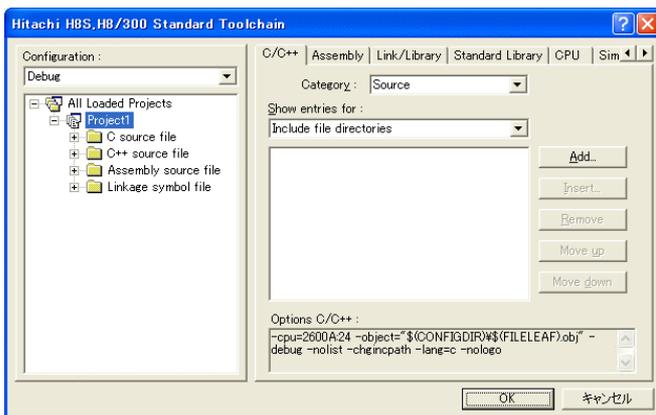


「Link/Library」 タグをクリックする。

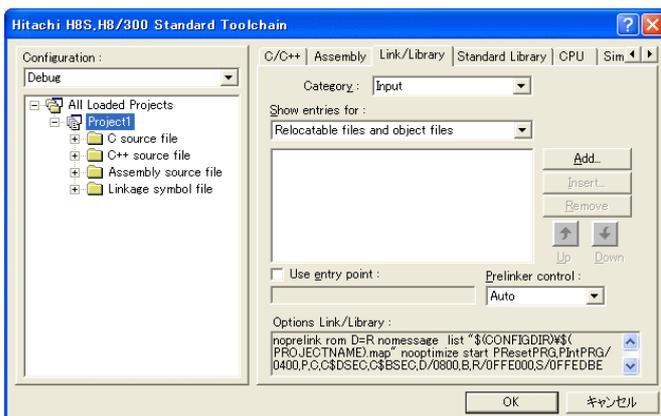

カテゴリの「input」を選択する。

Show entries for:項目の
「Relocatable files and object
files」を選択する。


A d dをクリックする。

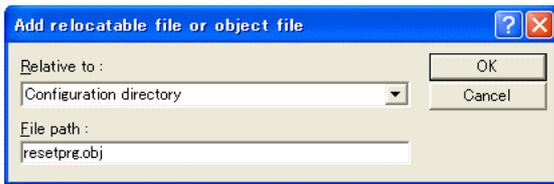

Relative to: 「Configuration Directory」に選択します。

File Path: 「resetprg.obj」と入力します。

OKをクリックします。

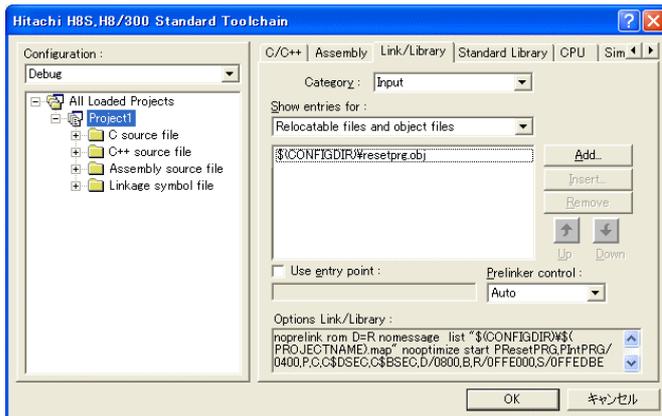


ファイルがセットされたのを確認します。

この指定は、“最初にこのリスト順にモジュールをリンクしなさい”との指示になります。

(DEFのC Viewにてアドレス順に他モジュールを表示させたい場合は、追加設定してください。)

(重要) 特に「resetprg.obj」の先頭に **SP** を設定するコードがありますので先頭を **0 x 8 0 0** 番地にする為の設定ですが、後説明のセクション指定で「**PRResetPRG**」の先頭番地を **0 x 8 0 0** 番地にしていますので必要ありませんが、同セクション名の他モジュールを追加した場合でも、必ず最初にリンクさせるための手続きです。

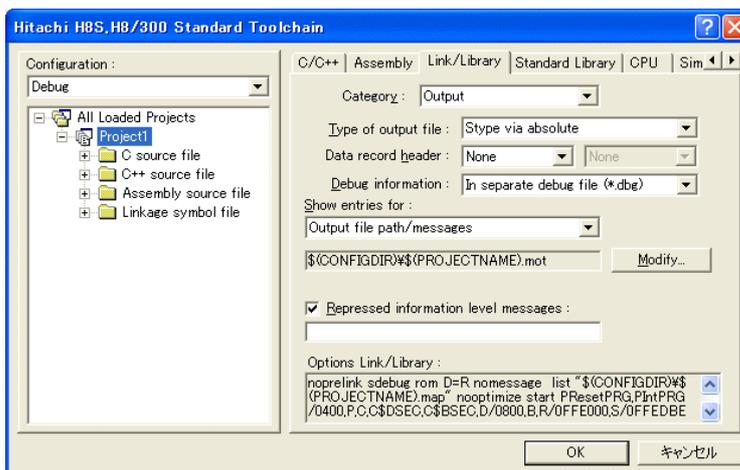

Categoryの

「Output」を選択する。

Type of output file:の

「Stype via absolute」を選択する。


Debug information:の

「In separate debug file (*.dbg)」を選択する。

「Output file path/...」の

Modifyをクリックします。

(重要) シンボリックデバッグを可能にするために必要な設定です。

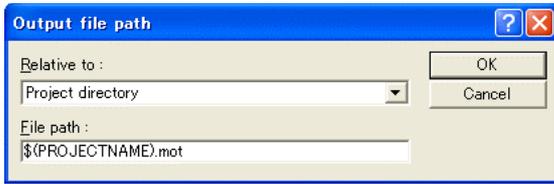


Relative to:を「Project directory」に設定します。

OKをクリックする。

(重要) この指定は、HEXファイルをCソースファイルのある同じディレクトリに置くための設定です。絶対条件として、「*.mot/*.sym/*.lin」は、同じ場所に置く必要があります。

HCsymconvで出力ファイルを「Configuration directory」にした場合は、上記の指定も「Configuration directory」にして下さい。今回の使用例は、「Project directory」になっています。

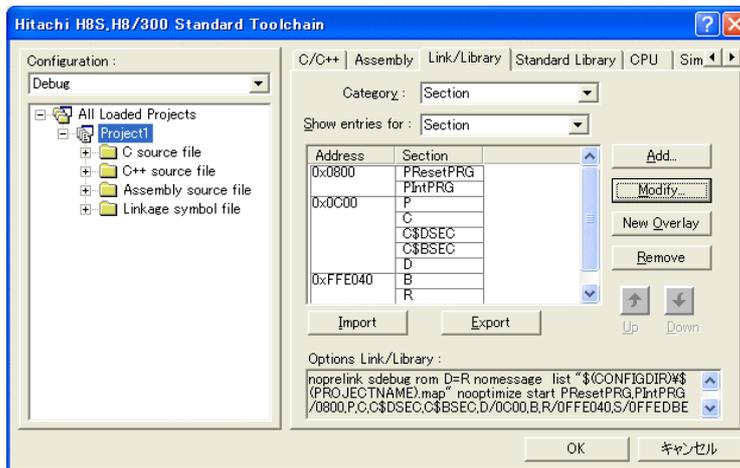

Category:の「Section」を選択する。

下図のようにセクション指定をする。

0x00000800	PResetPRG
	PIntPRG
0x00000C00	P
	C
	C\$DSEC
	C\$BSEC
	D
0x00FFE040	B
	R
0x00FFEDBE	S


OKをクリックする。

(重要) 「Bセクション」0xFFE040 (0xFFE000) は、ソースブレイク使用時の例です。(DEFバージョン 6.40xまで)

6.50xからソースブレイク用ワークエリアは、RAM2を使用しますので「Bセクション」は、0xFFE000にして下さい。なお、ソースブレイクを使用する場合は、モニタワーク方式をスタック方式に選択する必要があります。

6. スタートアップおよびベクターの変更と追加

1) <resetprg.c>の変更

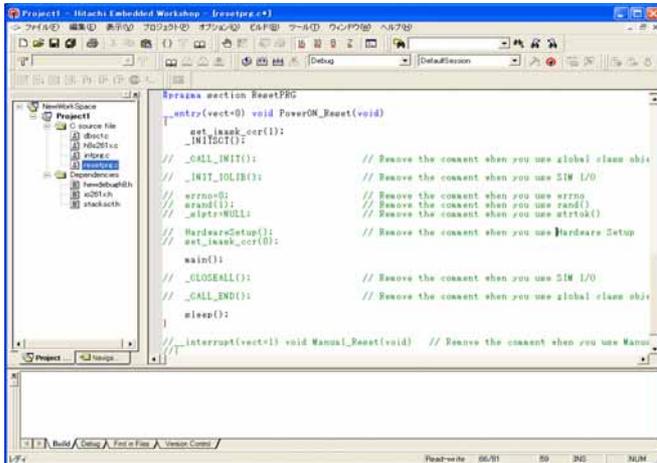


Main()の1行上の

①set_imask_ccr(0)をコメントにします。

(理由)

この例ですと main()関数内で I/O 初期化および割り込み許可をしていますので、ここでは割り込み禁止状態にしておきます。


2) <intprg.c>の変更

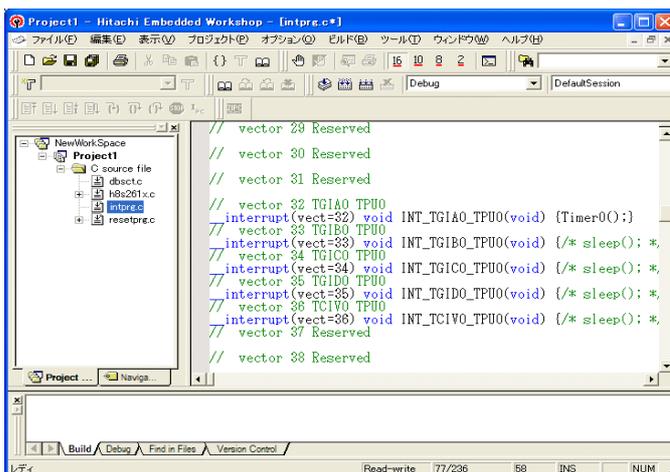

今回使用の「H82612.c」は、TPU0 の TGIA0 割り込みを使用した例ですのでベクターを設定をします。

①「vector 32」に「Timer0;」関数を登録します。

3) コンパイラの「最適化」を外す

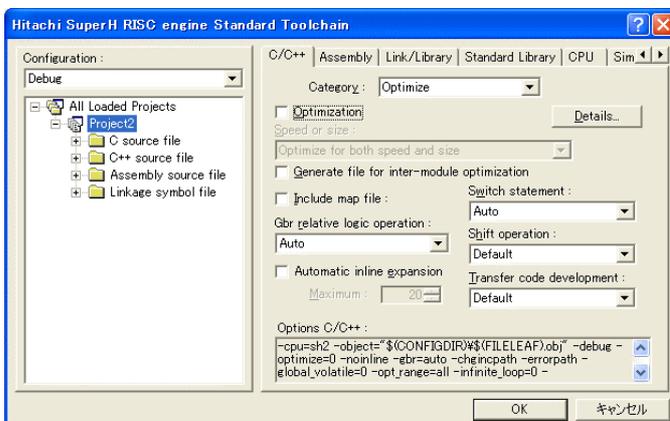


①Toolchainの「C/C++」を選択

②Category: 「Optimize」を選択


③「Optimization」のチェックを外す。

④OKをクリックする。

7. ビルドの実行

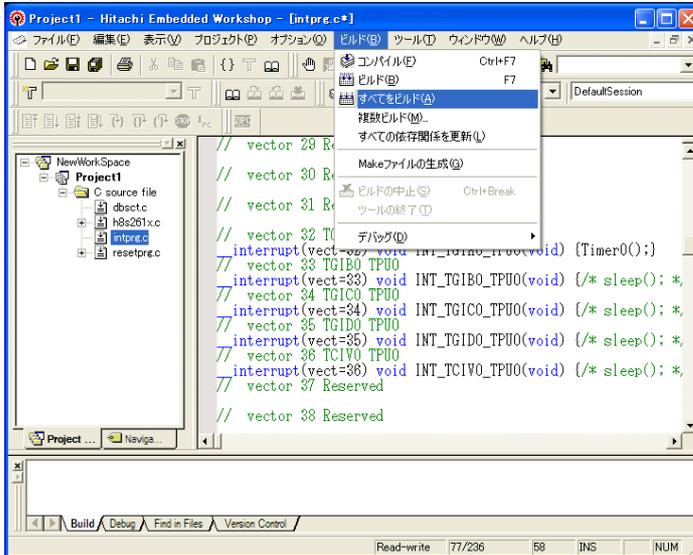


[ビルド] -[すべてをビルド]をクリックします。

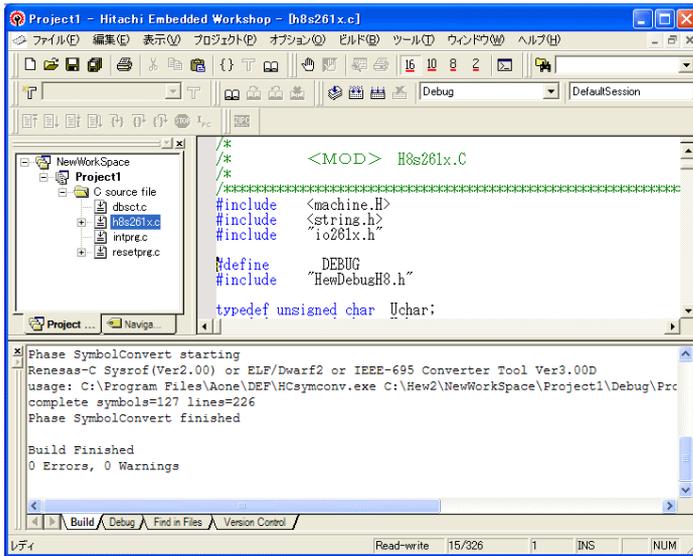

「0 Error 0 Warnings」になり作業終了です。


8. DEFでの確認

1) <resetprg.c>の確認

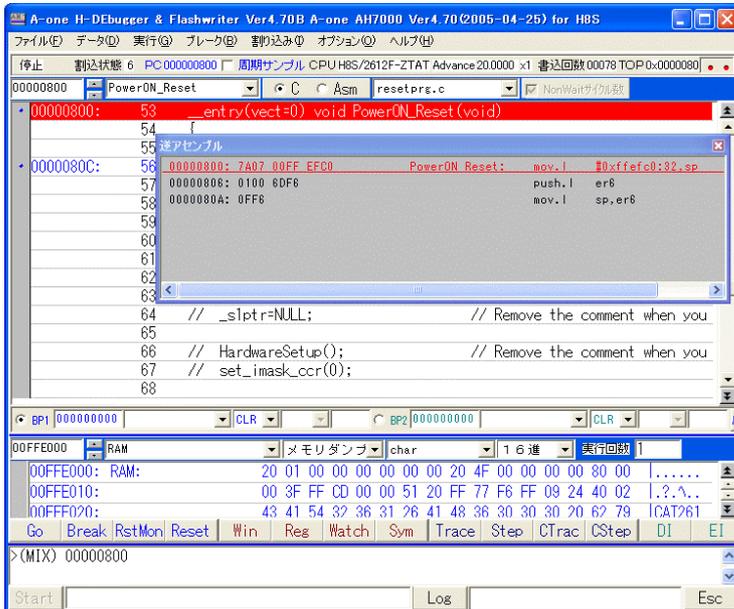

①800H番地にスタックポインタの設定プログラムが確認できます。

3) <H8S2612.c>の確認 (main関数)

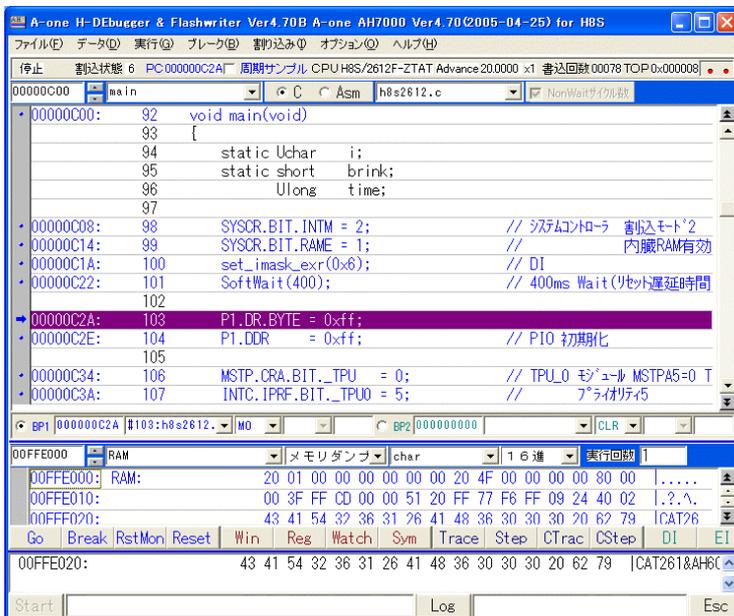

①ブレークポイントを当て、800H番地から実行させブレークさせた確認画面です。

この様に「H-Debugger」用に設定ができたのが確認できたかと思います。

以上